

Inspectie

Werknummer: 20-2025

Werkadres: Almkerkplein (complexen Floriande) 26 Hoofddorp

Opdrachtgever: null

Uitgevoerd op: 06 April 2020 door: Marcel de Vriend

Datum 4/6/20 11:14 AM

Omschrijving zwart duid op vocht




Datum 4/6/20 11:27 AM

Omschrijving achter de isolatie kijk je op de houten bint, waterkering valt niet te zien



Datum 4/6/20 11:27 AM

Omschrijving voor de isolatie kijk je boven op het kozijn uit

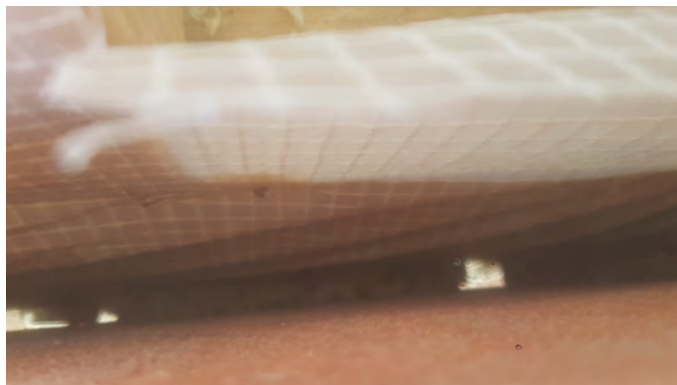


Datum 4/6/20 12:28 PM

Omschrijving dak valt niks te zien. lekkage is er alleen met wind en regen uit het westen



Datum 4/6/20 12:58 PM

Omschrijving

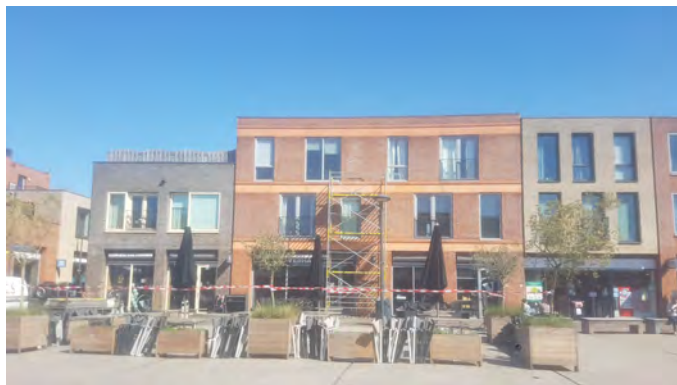


Datum 4/6/20 4:59 PM

Omschrijving endoscope opname van bovenaf, voor de isolatie. geen waterkering te zien.



Datum 4/6/20 5:01 PM

Omschrijving endoscope van onderaf, ook vanaf hier is de waterkering niet te zien. isolatie loopt achter het beton door naar beneden

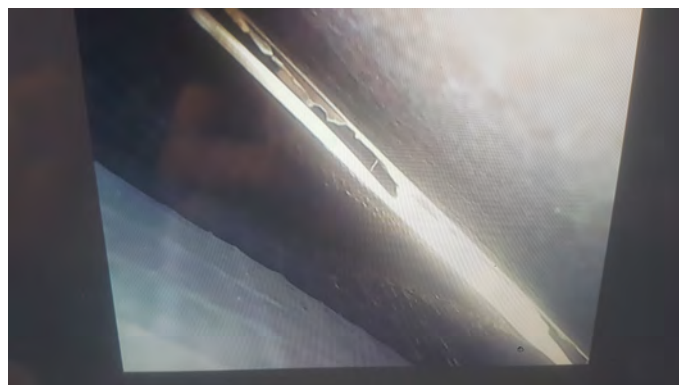

Datum 4/7/20 8:26 AM

Omschrijving



Datum 4/7/20 8:26 AM

Omschrijving




Datum 4/7/20 8:30 AM

Omschrijving open gesneden folie weer dicht geplakt



Datum 4/7/20 10:06 AM

Omschrijving dit is de boosdoener! het hout is hier nat. dit is rechts van het kozijn bovenste etage

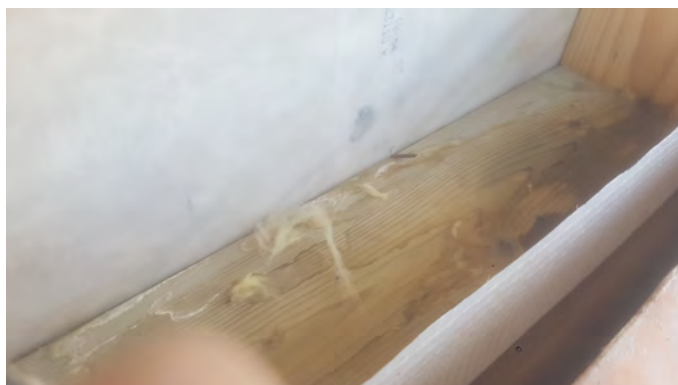

Datum 4/7/20 10:06 AM

Omschrijving



Datum 4/7/20 10:12 AM

Omschrijving eerst behandeld met vloeibaar rubber.



Datum 4/7/20 10:21 AM

Omschrijving bak gemaakt met epdm folie, zodat er geen water meer achter het folie door naar beneden kan lopen



Datum 4/7/20 10:23 AM

Omschrijving




Datum 4/7/20 11:15 AM

Omschrijving



Datum 4/7/20 12:13 PM

Omschrijving het is niet te achterhalen waar het water naar binnen gekomen is. om daar achter te komen zal al het metselwerk boven het lekkende kozijn verwijderd moeten worden

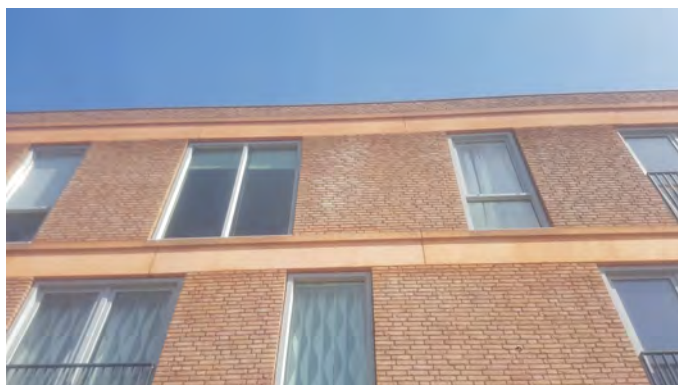

Handtekening

Namens

Handtekening

Namens JCS
